

DFMG19264-CD

液晶显示器模块 原理与应用手册

大连东福彩色液晶显示器有限公司

Model No.:

Editor:



目 录

1. 使用范围	-----3
2. 质量保证	-----3
3. 性能特点	-----3
4. 外形图	-----7
5. I/O 接口特性	-----7
6. 质量等级	-----16
7. 可靠性	-----19
8. 生产注意事项	-----19
9. 使用注意事项	-----20

1、使用范围

该检验标准适用于大连东福公司设计提供的标准液晶显示模块。如果在使用中出现了异常问题或没有列明的项目，建议同最近的供应商或本公司联系。

2、质量保证

如在此手册列明的正常条件下使用、储存该产品，公司将提供 12 个月的质量保证。

3、性能特点

3-1 . 性能：

显示方式：	〔 半透、正显 STN LCD
显示颜色：	
显示形式：	192(w) × 64 (h) 全点阵
输入数据：	来自 MPU 的 8 位并行数据接口
驱动路数：	1/64 Duty
视 角：	6 点
背 光：	LED

3-2 . 机械性能：

项 目	规 格	单 位
外形尺寸	100.0(W) × 60.0(H) × 15.0 Max.(T)	Mm
显示点阵数	192(W) × 64(H) Dots	—
视 域	84.0(W) × 31.0(H)	Mm
显示图形域	80.6(W) × 26.84(H)	Mm
点间距	0.42(W) × 0.42(H)	Mm
点尺寸	0.38(W) × 0.38(H)	Mm
重 量	大约 80	G

3-3 . 极限参数：

项 目		符 号	最小值	最大值	单 位	注 释
电 源 电 压	逻辑	Vdd	2.7	5.5	V	
	LCD 驱动	Vdd Vee	8.0	16.0	V	
输入电压		Vi	0	Vdd	V	
操作温度		Top	-20	60		
储存温度		Tstg	-30	70		
湿度		—	—	90	%RH	

3-4 . 电气特性：

3-4-1 电气参数

项 目		符 号	条 件	最小值	典型值	最大值	单 位
电源电压	逻辑	Vdd		4.5	5.0	5.5	V
	LCD 驱动	Vdd-Vee		8.0	10.0	13.0	
输入电压	高电平	Vih	Vdd=5V ± 5%	0.7Vdd	—	Vdd	
	低电平	Vil		0	—	0.3Vdd	
频 率		Ffilm	Vdd=5V	70	75	80	Hz
功 耗	逻辑	Idd	Vdd=5V Vdd-Vee=5.2V	—	—	2.8	mA
	LCD 驱动	Iee	Ffilm=75Hz	—	0.15	0.2	
LCD 驱动电压 (推荐电压)		Vdd-Vee	Ta= -20 =0 °, =0 °	—	13.0	13.5	V
			Ta= 25 =0 °, =0 °	12.0	12.5	13.0	
			Ta= 60 =0 °, =0 °	11.5	12.0	—	


Note: <1> 驱动路数=1/64

<2> 所有点在静态条件下


3-4-2 电光特性

项 目		符号	温度	条件	最小值	典型值	最大值	单位	注释
LCD 驱动电压 (推荐电压)		V _{LCD}	-20	=0 °, =0 °	—	13.0	13.5	V	1,2,5
			25		12.0	12.5	13.0		
			60		11.5	12.0	—		
响应 时间	上升时间	tr	-20	=0 °, =0 °	—	1500	2000	Ms	1,3,5
			25		—	150	200		
	衰退时间	td	-20		—	3000	3500		
			25		—	200	250		
视 角			25	垂直	-35	—	35	deg.	1,4,5
				水平	-30	—	30		
对比度		K	25	=0 °, =0 °	2.0	5.0	—	—	1,5,6

注意：<1> 和 的定义 <2> 在此电压范围内能获得对比度大于 2(k 2)

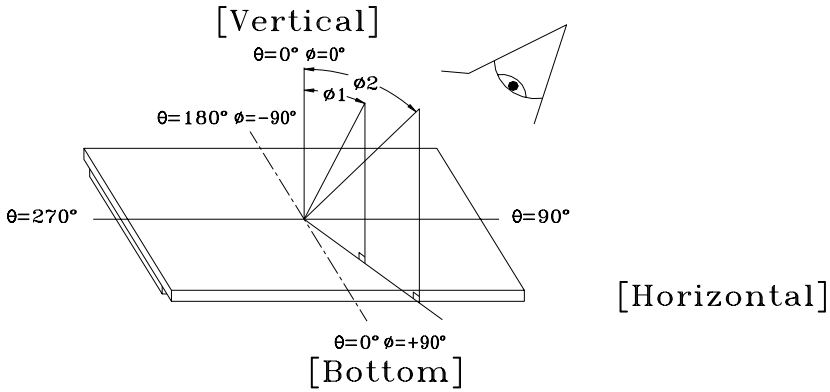


注意：<3> 响应时间波形定义

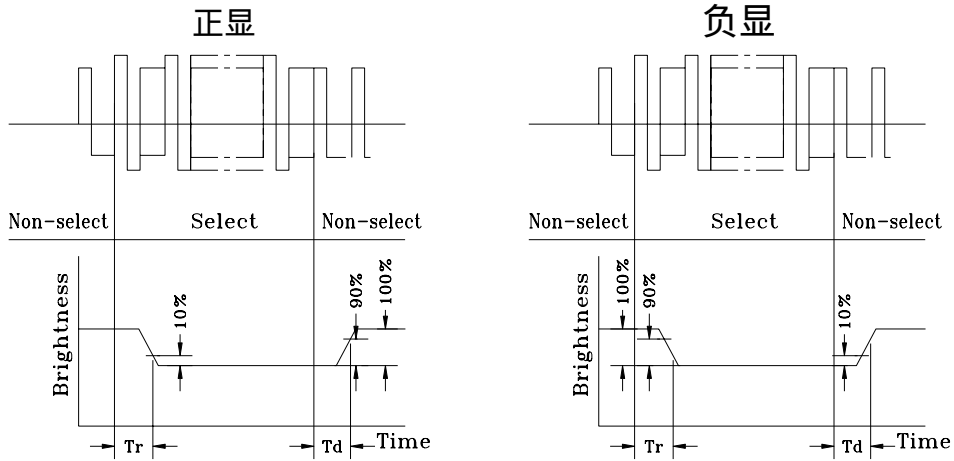


注意：<4> 视角定义

$$() = | 1 - 2 |$$

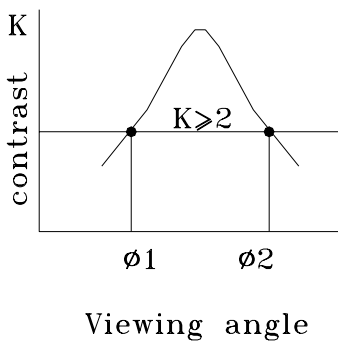


注意：<5> 光学测量系统温度控制室

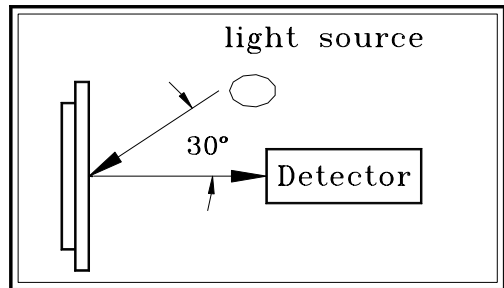

Measuring equipment: DMS
(Made in AUTRONIC)

注意：<6> 对比度定义(K)

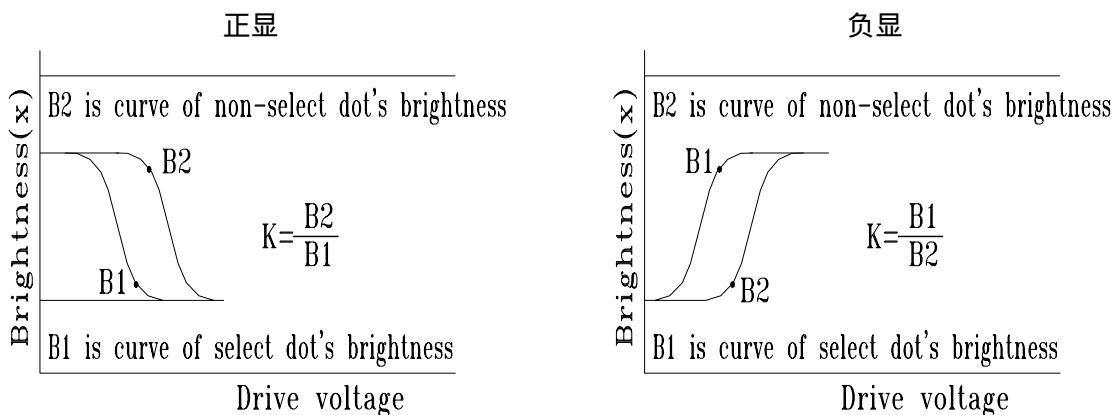


对比度(K) = $\frac{\text{非选择点的亮度(B2)}}{\text{选择点的亮度(B1)}}$

3-5. LED 背光规格

注释<1>: 在 20 、 60%RH 时初始亮度值的一半

项目	单位	标准值			条件
		最小值	典型值	最大值	
电源电压	V	4.8	5.0	5.2	—
亮度	cd/m ² (nit)	213	355	—	DC5.0 Vrms, Dark room
寿命	Hrs	20000			注释<1>
发光颜色	—	琥珀色			DC5.0 Vrms, Dark room
操作温度		-30 ~ 70			—
储存温度		-40 ~ 80			—

4、外形图

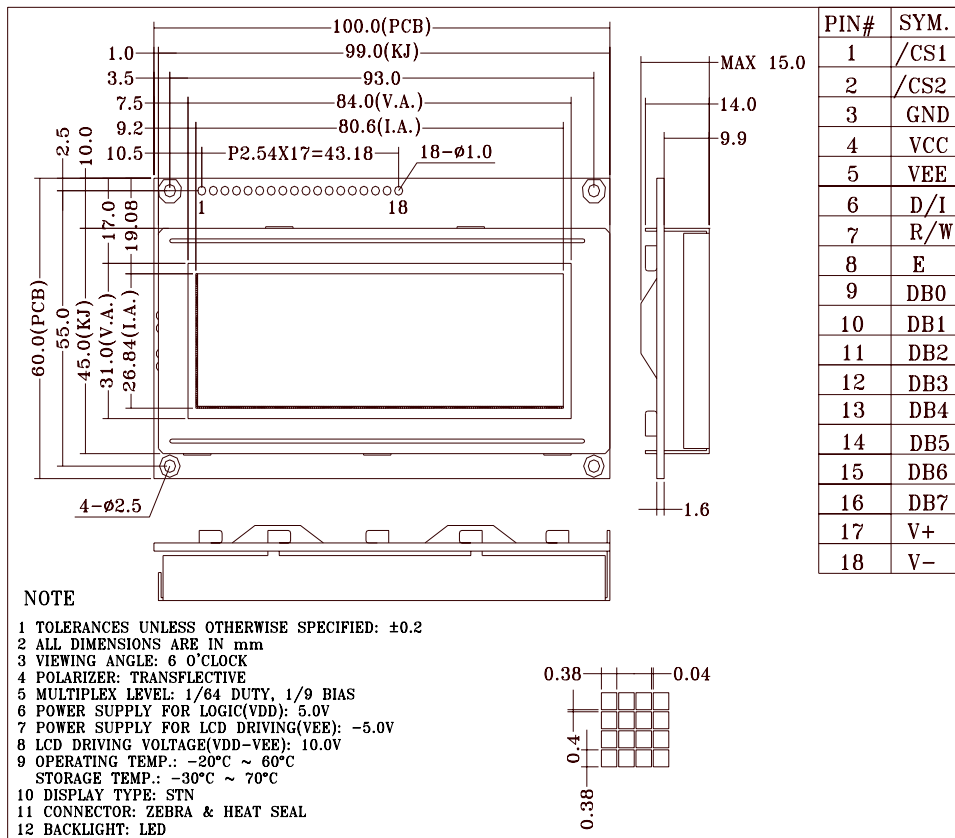

5、I/O 接口特性

5-1. I/O 接口表：

管脚号	符号	功 能
1	/CS1	片选信号 (低电平有效)
2	/CS2	片选信号 (低电平有效)
3	GND	接地
4	VDD	电源电压
5	VEE	LCD 驱动电压

6	D/I	数据，指令控制信号： D/I=“H”：DB0~DB7 代表显示数据； D/L=“L”：DB0~DB7 代表指令
7	R/W	读写控制信号：R/W=“H”：开始读；R/W=“L”：开始写
8	E	使能信号
9~16	DB0~DB7	数据线
17	V+	背光驱动电压
18	V-	背光驱动电压

5-2 . 时序及时序图：

项目	符号	条件	最小值	最大值	单位
E 使能信号周期	Tc	Vdd=5V ± 5% Vss=0V Ta=25	1000	—	ns
E 高电屏保持时间	Twh		450	—	
E 低电屏保持时间	Twl		450	—	
E 上升时间	Tr		—	25	
E 下降时间	Tf		—	25	
R/W 建立时间	Tasu		140	—	
R/W 保持时间	Tah		10	—	
数据上升时间	Tdsu		200	—	
数据延时时间	Td		—	320	
写数据保持时间	Tdhw		20	—	
读数据保持时间	Tdhr		10	—	

时序图如下：

(a) 写时序图

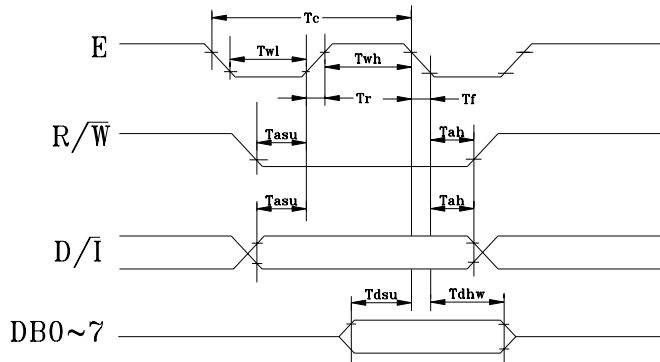


Figure5-2-1 MPU write timing

(b)读时序图


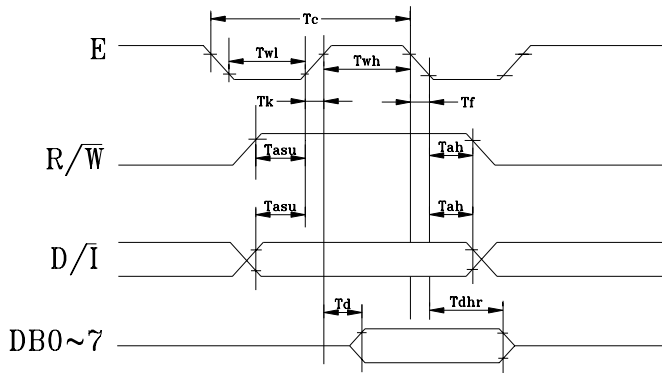



Figure5-2-2 MPU read timing

5-3. 电源连接图

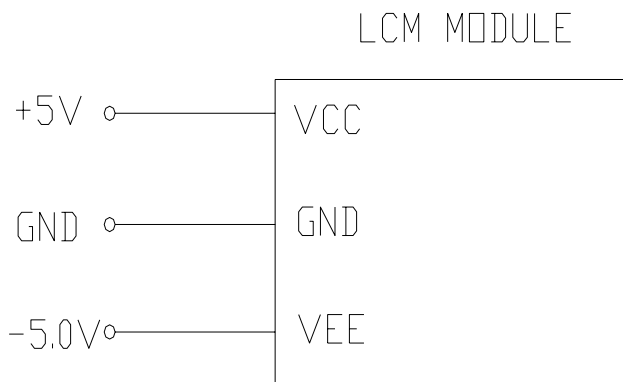

5-4. 电路图解

(图解如下) LCD 模块需逻辑电压 (V_{dd}) 和 LCD 驱动电压 (V_{ee})

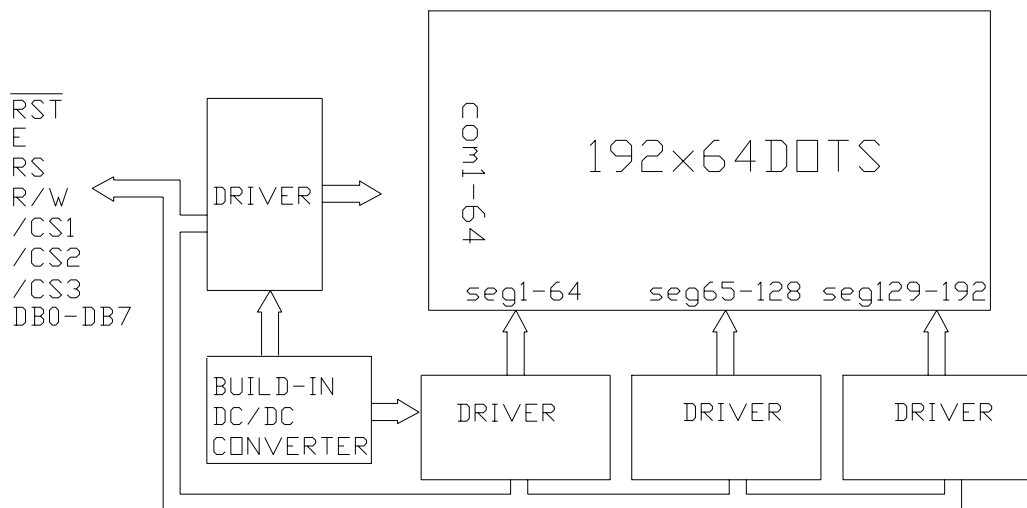

注释: 当信号线直接连到 C - MOS 电路且没有内部上拉或下拉电阻时, 有必要隔离外部干扰来保护信号线。

5-5 . 软硬件注解

5-5-1 模块组件的内部结构

从图 5-4-1 可以看出, 模块由 LCD 显示屏、控制器、列驱动器组成。控制电路主要由指令寄存器 (IR), 数据寄存器 (DR), 忙标志(BF), 显示控制触发器(DFF), XY 地址计数器

指令寄存器(IR)

IR 用来寄存指令码, 当 D/I=0 时, 在 E 信号下降沿的作用下, 指令写入 IR。

数据寄存器(DR)

DR 是用来寄存数据的。当 DR=1 时, 在 E 信号的作用下, 图形显示数据写入不 DR, 或由 DR 读到 DB7~DB0 数据总线。DR 和 DD RAM 之间的数据传输是组件内部自动执行的。

忙标志(BF)

BF 标志组件内部的工作情况。BF=1 表示组件在进行内部操作, 此时组件不接受外部指令和数据。BF=0 时, 组件为准备状态, 随时可接受外部指令和数据。

显示控制触发器(DFF)

此触发器是用于控制组件屏幕显示的开和关。DFF=1 为开显示, DD RAM 的内容就显示在屏幕上, DFF=0 为关显示。

XY 地址计数器

XY 地址计数器是一个 9 位计数器。高三位是 X 地址计数器, 低 6 位为 Y 地址计数器。XY 地址计数器实际上是作为 DD RAM 的地址指针, X 地址计数器为 DD RAM 的页指针, Y 地址计数器为 DD RAM 的 Y 地址指针。

显示数据 RAM(DD RAM)

DD RAM 是存储图形显示数据的。数据为 1 表示显示选择,数据为 0 表示显示非选择。DD RAM 与地址和显示位置的关系见 DD RAM 地址表。

Z 地址计数器

Z 地址计数器是一个 6 位计数器。此计数器具备循环计数功能,它是用于显示行扫描同步的。当一行扫描完成,此地址计数器自动加 1,指向下一行扫描数据。RST 复位后 Z 地址计数器为 0。

Z 地址计数器可以用指令 DISPLAY START LINE 预置。因此,显示屏幕的起始行就由此指令控制。即 DD RAM 的数据从哪一行开始显示在屏幕的第一行。此组件的 DD RAM 共 64 行,屏幕可以循环显示 64 行。

5-5-2 本模块的控制指令：

1、显示开关控制(DISPLAY ON/OFF)

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	D

D=1: 开显示(DISPLAY ON)

D=0: 关显示(DISPLAY OFF)。此时的 DD RAM 内容不变。只要 D=0 变成 D=1 原来的显示就会显示在屏幕上。

2、设置显示起始行

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	1	1	A5	A4	A3	A2	A1	A0

前面在 Z 地址计数器一节已经描述了显示起始行是由 Z 地址计数器控制的。A5~A0 6 位地址自动送入 Z 地址计数器,起始行的地址可以是 0~63 的任意一行。

举例: 选择 A5~A0 是 62,则起始行与 DD RAM 行的对应关系如下:

DD RAM 行:	62	63	0	1	2	3	60	61
屏幕显示行:	1	2	3	4	5	6	63	64

3、设置页地址(SET PAGE "X ADDRESS")

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	1	0	1	1	1	A2	A1	A0

所谓页地址就是 DD RAM 的行地址。8 行为一页,组件共 64 行即 8 页。A2~A0 表示 0~7 页。

读写数据对页地址没有影响。页地址由本指令或 RST 信号改变。复位后页地址为 0。页地址与 DDRAM 的对应关系见地址表。

4、设置 Y 地址(SET Y ADDRESS)

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	1	A5	A4	A3	A2	A1	A0

此指令的作用是将 A5~A0 送入 Y 地址计数器。作为 DDRAM 的 Y 地址指针。在对 DDRAM 进行读写操作后, Y 地址指针自动加 1, 指向下一个 DDRAM 单元。

表 4-4 DDRAM 地址表

Y=	CS=1							CS=1							行号	
	0	1	2	3	..	62	63	0	1	2	3	..	62	63		
X=0	DB0 ↓ DB7						DB0 ↓ DB7	DB0 ↓ DB7						DB0	(X=2 (7	0 (7
X=1	DB0 DB0 (DB7 DB7						DB0 DB0 (DB7 DB7	DB0 DB0 (DB7 DB7						DB0	(X=3 (15	8 (15
X=4	DB0 DB0 (DB7 DB7						DB0 DB0 (DB7 DB7	DB0 DB0 (DB7 DB7						DB0	(X=6 (23	16 (23
X=5	DB0 DB0 (DB7 DB7						DB0 DB0 (DB7 DB7	DB0 DB0 (DB7 DB7						DB0	(X=7 (31	24 (31

5、读状态(STATUS READ)

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	BF	0	ON/OFF	RST	0	0	0	0

当 R/W=1,D/I=0时,在 E 信号为”H”的作用下,状态分别输出到数据总线(DB7~DB0)的相应位。

BF: 前面已叙述过(见 BF 标志位一节)。

ON/OFF: 表示 DFF 触发器的状态(见 DFF 触发器一节)。

RST: RST=1 表示内部正在初始化,此时组件不接收任何指令和数据。

6、写显示数据(WRITE DISPLAY DATA)

R/W	RS	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

D7-D0 为显示数据。此指令把 D7-D0 写入相应的 DDRAM 单元。Y 地址指针自动加 1。

7、读显示数据(READ DISPLAY DATA)

R/W	RS	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

此指令把 DDRAM 的内容 D7-D0 读到数据总线 DB7-DB0。Y 地址指针自动加 1。

注意, 设 DDRAM 地址后读数据时要虚读一次。

5-5-3 模块与 MPU 的接口方法

接口电路如下图所示：

MPU8031

EMBED AutoCAD.Drawing.14

8031 数据口 P0 口直接与液晶显示模块的数据口连接，8031 的 RD，WR 作为液晶显示模块的读，写控制信号，通过与非门连接到此产品的使能信号端。液晶显示模块 RESET，D/I，R/W 分别连接到 8031 的 P1.5,P1.4,P1.3 上。Vcc 挂在+5V，ND 接地、Vee 悬空。

EDM12832-01

5-5-4 应用程序举例

1、详细说明指令的运用

(a) 读忙标志字子程序：

当忙标志字 BF=1 时，表示系统内部正处于工作状态，在此期.收外部的数据和指令。只有当 BF=0 时，才可以接收外部信号。

```

BF:  SETB  R/W
      CLR  D/I
      MOV  A,@R0
      JB  ACC.7, BF
      JB  ACC.4, BF
      RET

```

(b) 如何向指令寄存器 IR 写入指令

```

LCALL BF
CLR  R/W
CLR  D/I
MOV  A, ID ;(ID 代表指令代码)
MOVX @R0-,A

```

(c) 如何向数据寄存器 DR 写入数据

```

LCALL BF
CLR  R/W
SETB D/I
MOV  A, #DATA ;( #DATA 代表要显示的数据 )
MOVX @R0,A

```

2、程序举例：

*****下面程序点亮列 1，3，5.....，123，125，127*****

```

RST  BIT  P1.5
D/I  BIT  P1.3
R/W  BIT  P1.4
ORG  0000H
CLR  RST          ;复位

```

```
NOP
NOP
SETB RST
NOP
NOP
START:  LCALL BF          ;判断“忙”标志
        CLR R/W
        CLR D/I
        MOV A, #3FH      ;开显示
        MOVX @R0,A
        MOV R7,#20H
        MOV R1,#0FFH
        LCALL BF
        CLR R/W
        CLR D/I
        MOV A,#0B8H     ;X=0
        MOVX @R0,A
        LCALL BF
        CLR R/W
        CLR D/I
        MOV A,#40H     ;Y=0
        MOVX @R0,A
        LCALL WR
        LCALL BF
        CLR R/W
        CLR D/I
        MOV A,#0B9H     ;X=1
        MOVX @R0,A
        LCALL WR
        LCALL BF
        CLR R/W
        CLR D/I
        MOV A,#0BAH     ;X=2
        MOVX @R0,A
        LCALL WR
        LCALL BF
        CLR R/W
        CLR D/I
```

```
MOV A,#0BBH      ;X=3
MOVX @R0,A
LCALL WR
lcall delay
lcall delay
LJMP START
WR:  LCALL BF
    CLR R/W
    SETB D/I
    MOV A,R1
    MOVX @R0,A
    CPL A
    MOV R1,A
    DJNZ R7,WR
    MOV R7,#20H
    RET
BF:  SETB R/W
    CLR D/I
    MOVX A,@R0
    JB ACC.7,BF
    JB ACC.4,BF
    RET
DELAY : MOV R5,#03H
        MOV R4,#055H
        MOV R3,#055H
LOOP1:  DJNZ R3,LOOP1
        DJNZ R4,LOOP1
        DJNZ R5,LOOP1
        RET
```

6. 质量等级

6-1. 检验条件

6-1-1. 检验的环境条件如下：


室内温度： 20 ± 3

湿度： $65 \pm 20\% \text{ RH}$

6-1-2. 外部视觉检验


检验将使用一个 20W 的荧光灯作为照明并且检验者的眼睛距离 LCD 模块应该大于 30cm。

6-1-3 (1) 照亮方法

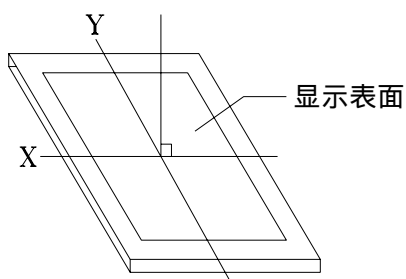

荧光灯垂直于显示表面

(2) 检验距离及角度

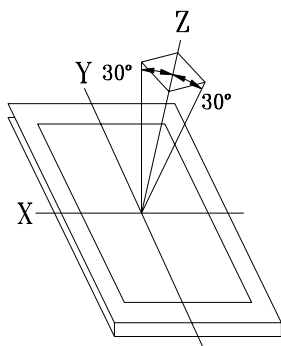

从Z轴距X, Y轴 $\phi = 30^\circ$, 距离 $30 \pm 5\text{cm}$ 范围内检验。

6-2. 可接受的取样程序列表

缺点类型	取样程序	AQL
主要缺陷	MIL-STD-105D 检验等级 I 常规检验 个别样品检验	Q/ED-01-98(II)
次要缺陷	MIL-STD-105D 检验等级 I 常规检验 个别样品检验	Q/ED-01-98(II)

6-3. 缺点等级


6-3-1. 主要缺陷：

主要缺陷指此缺陷需要降级使用。

6-3-2. 次要缺陷：

次要缺点指这种缺陷：虽然背离目前产品的标准，但是与产品的性能无关，可忽略。

6-4. 检验标准

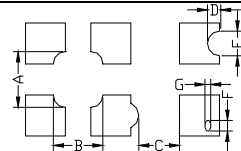项目	检验标准	缺陷类型																					
1) 显示检查	(1) 不显示 (2) 垂直列缺少 (3) 平行缺少 (4) 交叉行缺少	主要																					
2) 黑 / 白污点	<table border="1"> <thead> <tr> <th>尺寸 (mm)</th> <th>可接受的数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.3</td> <td>忽略(note)</td> </tr> <tr> <td>0.3 < 0.45</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>0.45 < 0.6</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0.3 <</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Note)不允许集中 4 个或更多的污点</p>	尺寸 (mm)	可接受的数量	0.3	忽略(note)	0.3 < 0.45	3	0.45 < 0.6	1	0.3 <	0	次要											
尺寸 (mm)	可接受的数量																						
0.3	忽略(note)																						
0.3 < 0.45	3																						
0.45 < 0.6	1																						
0.3 <	0																						
3) 黑 / 白行	<table border="1"> <thead> <tr> <th>长度(mm)</th> <th>宽度(mm)</th> <th>可接受的数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 10</td> <td>W 0.03</td> <td>忽略</td> </tr> <tr> <td>5.0 L 10</td> <td>0.03 < W 0.04</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5.0 L 10</td> <td>0.04 < W 0.05</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1.0 L 10</td> <td>0.05 < W 0.06</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1.0 L 10</td> <td>0.06 < W 0.08</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>L 10</td> <td>0.08 < W</td> <td>下一项第 2) 条缺点</td> </tr> </tbody> </table> <p>缺陷间距要大于 20mm</p>	长度(mm)	宽度(mm)	可接受的数量	L 10	W 0.03	忽略	5.0 L 10	0.03 < W 0.04	3	5.0 L 10	0.04 < W 0.05	2	1.0 L 10	0.05 < W 0.06	2	1.0 L 10	0.06 < W 0.08	1	L 10	0.08 < W	下一项第 2) 条缺点	次要
长度(mm)	宽度(mm)	可接受的数量																					
L 10	W 0.03	忽略																					
5.0 L 10	0.03 < W 0.04	3																					
5.0 L 10	0.04 < W 0.05	2																					
1.0 L 10	0.05 < W 0.06	2																					
1.0 L 10	0.06 < W 0.08	1																					
L 10	0.08 < W	下一项第 2) 条缺点																					
4) 显示图案	 <p>[单位: mm]</p> $\frac{A+B}{2} \quad 0.45 \quad \quad 0 < C \quad \quad \frac{D+E}{2} \quad 0.35 \quad \quad \frac{F+G}{2} \quad 0.35$ <p>Note: 1) 最多可接受 3 个缺点 2) 每四分之三英寸内不允许有两个或更多的针孔</p>	次要																					
5) 对比度不规则的点	<table border="1"> <thead> <tr> <th>尺寸 (mm)</th> <th>可接受的数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.7</td> <td>忽略(note)</td> </tr> <tr> <td>0.7 < 1.0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1.0 < 1.5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.5 <</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: 1) 与样品一致 2) 缺点间距要大于 30mm</p>	尺寸 (mm)	可接受的数量	0.7	忽略(note)	0.7 < 1.0	3	1.0 < 1.5	1	1.5 <	0	次要											
尺寸 (mm)	可接受的数量																						
0.7	忽略(note)																						
0.7 < 1.0	3																						
1.0 < 1.5	1																						
1.5 <	0																						

	尺寸 (mm)	可接受的数量	
6) 偏光片针眼	0.4	忽略(note)	
	0.4< 0.65	2	次要
	0.65< 1.2	1	
	1.2<	0	
7) 偏光片凹痕和擦痕	偏光片上的凹痕和擦痕要求应该同“2)黑/白污点 3) 黑/白行”一致。		次要
8) LCD 表面污点	即使用软布或类似的清洁物轻轻擦拭也擦不掉。		次要
9) 彩虹	在对比度最合适的情况下，不允许在视域内有彩虹。		次要
10) 视窗缺陷	由于偏光片小或密封圈大，使其暴露在视窗内。		次要
11) 铁框外观	在铁框的可见范围内不允许有铁锈和深度的划伤。		次要
12) 基板缺点	不能有明显的裂痕。		次要
13) 部件装配	(1) 装配部件失败 (2) 装配了不符合规范的部件 (3) 比如：极性颠倒，HSC 或 TCP 脱落		主要
14) 部件定位	(1) LSI, IC 管脚宽度大于焊盘宽度 50% (2) LSI, IC 管脚定位偏离焊盘超过 50%		次要
15) 焊接缺陷	(1) 0.45< , N 1		主要
	(2) 0.3< 0.45, N 1 : 焊球的平均直径(unit: mm)		次要
	(3)0.5<L, N 1 L: 焊接片的平均长度(unit: mm)		次要
16) PCB 板损伤	(1) PCB 铜铂走线严重损伤，几乎断开。		主要
	(2) 铜铂走线轻度损伤。		次要
17) PCB 修理	(1) 由于 PCB 板铜铂线断开，每片 PCB 上有 2 处或更多处使用明线连接修补。		次要
	(2) 短路部分被划开。		
18) 框架爪	框架爪缺少或弯曲		次要
19) 喷码标识	(1) 标志或标签错误或不清晰。		次要
	(2) 缺少 1 / 3 以上的标识。		

7.可靠性

7-1. 寿命

50,000 小时(25 室内没有太阳照射)

7-2. 可靠性项目

项目	条件	标准
1) 高温操作	60 96hrs	外观无变化，对比度与初始值不会相差±10%。 总电流消耗不会超过初始值的2倍。
2) 低温操作	-20 96hrs	
3) 湿度	40 , 90%RH, 96hrs	外观无变化，对比度与初始值不会相差±20%。 总电流消耗不会超过初始值的2倍。
4) 高温	70 96hrs	
5) 低温	-30 96hrs	
6) 热冲击	25 30 25 70 5(min) 30(min) 5(min) 30(min) 5 cycle, 55~60%RH	
7) 振动	10~55~10hz amplitude: 1.5mm 2hrs for each direction	外观和性能无变化。 总电流消耗不会超过初始值的2倍。

8.生产注意事项

8-1. 装配方法

大连东福电子有限公司设计开发的 LCD 模块，其 LCD 面板是由二块贴有偏光片的薄玻璃组成，非常容易被损坏。由于模块是这种结构，安装是要用线路板上的定位孔。拿 LCD 模块时需格外小心。

8-2. 谨慎处理和清洁 LCD

当清洁 LCD 表面时，使用沾有[下列推荐]溶剂的软布轻轻的擦拭。

- 异丙醇

不能使用干的或硬的布料擦拭 LCD 表面，那将会伤害偏光片的表面。

不能使用下列的溶剂：

- 水
- 酒精
- 乙烯酮
- 芬芳溶剂

8-3. 防静电措施

LCD 模块使用 C-MOS LSI 驱动，因此我们建议你：

将不用的输入端连接到 Vdd 或 Vss 上，开电前不要输入任何信号，工作区、工具及操作者身体都需接地，以防静电。

8-4. 包装

- 对于模块应同对待 LCD 一样，避免从高处落下，受到强烈的震动。
- 防止模块老化，模块不能在有阳光直接照射或高温 / 高湿度条件下操作或储存。

8-5. 谨慎操作

- 在指定的限制电压下驱动 LCD 模块，因为电压超出限制范围会缩短 LCD 模块的使用寿命。
由于使用直流电驱动 LCD 模块会产生化学反应使模块出现不应该的退化，因此避免用直流电驱动 LCD 模块。
- 当温度低于操作温度范围时，响应时间将被延迟，另一方面工作温度过高，模块显示发黑。但是这些现象并不意味着模块本身有故障，在指定的操作温度下模块又会恢复正常。

8-6. 储存

如打算长期储存，推荐以下方法。

- 放在一个不漏气的密封聚乙烯袋中，不用放干燥剂。
- 放置在一个没有阳光直接照射，且满足储存温度范围的黑地方。
- 储存时不允许有东西碰到偏光片表面。

8-7. 安全

- 将已损坏的或不要的 LCD 敲成碎片，并用异丙醇洗刷掉液晶，然后把它烧掉。
- 当手接触破损的玻璃渗漏出的液晶时，请尽快用水将其洗掉。

9.使用注意事项

9-1. 当双方认为有必要时，双方各提供一个样品。

样品经双方证实后，判断才有效。

9-2. 在以下场合中，双方共同讨论来解决问题：

- 这种规范中出现问题时。
- 在这规范中没有指明的问题出现时。
- 当用户的检查条件和工作条件改变，产生了新问题时。
- 从客户的角度评估，认为产生了新的问题时。